


非常感謝您購買twinno品牌的產品
請在使用前，詳細閱讀使用說明書，幫助您正確使用本公司產品。
請妥善保管好本使用說明書，以便需要的時候可以隨時的查閱。

目錄

| | |
|-------------|---|
| 1. 儀表簡介 | 2 |
| 2. 使用注意事項 | 3 |
| 3. 液晶顯示畫面 | 3 |
| 4. 按鍵簡介 | 4 |
| 5. 電池和電極的安裝 | 4 |
| 6. 測量模式 | 5 |
| 7. 校準模式 | 5 |
| 8. 設定模式 | 6 |
| 9. 技術參數 | 7 |
| 10. 產品包裝 | 7 |
| 11. 質保條款 | 8 |

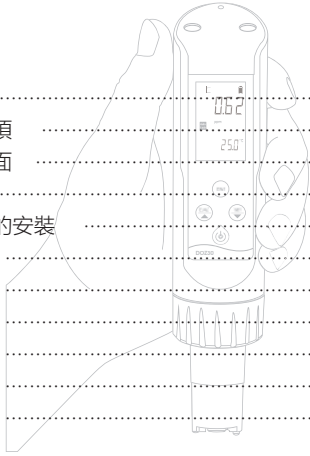

twinno 科霖儀器
CLEAN INSTRUMENTS

1. 儀表簡介

- 4鍵簡易操作 握持舒適 單手完成精確值測量
- 背光螢幕 多行顯示 方便閱讀 無操作5分鐘自動關機
- 全系列 1*1.5V AAA 電池 易更換電池和電極
- 船型浮水設計 IP67防水等級
- 可以進行拋投水質測量（自動鎖定功能）
- 無限延伸應用範圍
- 應用三電極原理測量溶解臭氧濃度，精準快速可靠，可與 DPD 法比對
- 無須耗材；維護量小；量測值不受低溫或濁度影響
- 可自行更換的 CS6930 溶解臭氧電極；精準穩定；易清潔保養



船型浮水設計
IP67防水等級




背光螢幕 多行顯示
方便閱讀



可以進行拋投水質
測量(自動鎖定功能)




1*1.5 AAA
電池壽命長

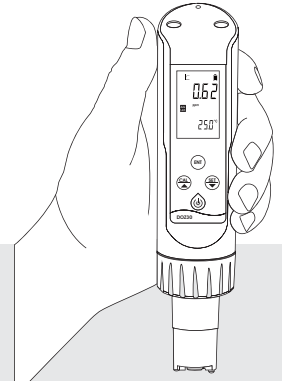


www.cleaninst.com
E-mail: CS@cleaninst.com
02-86683730

twinno 科霖儀器
CLEAN INSTRUMENTS

2. 使用注意事項

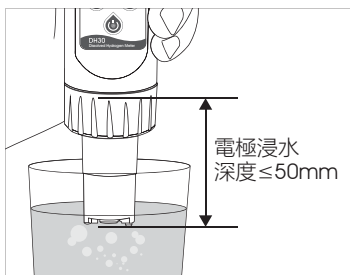


電極浸水
深度 ≤50mm

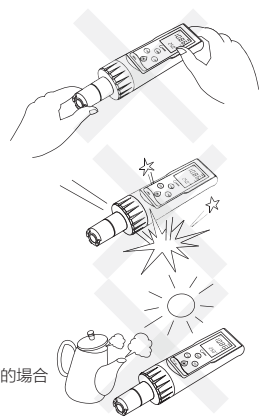

切勿故意投擲敲打，並且不要過分用力擠壓扭動。
切勿直接放置於陽光下曝曬，或放置於高溫和高濕度的場合
使用前請用乾淨的紙巾或布將探頭擦乾淨

3. 液晶顯示畫面

- 該圖示表示設定模式
- 該圖示表示數據穩定
- 該圖示表示校準模式
- 該圖示表示低電量指示圖示
- 該圖示表示測量模式
- 該圖示表示讀值穩定後自動鎖定功能圖示
- 該圖示表示數據鎖定狀態
- 該圖示表示進行校準中
- 該圖示表示儀表已校準且斜率在50%-200%之間
- 該圖示表示儀表已校準且斜率在33.3%-50%之間或200%-300%之間

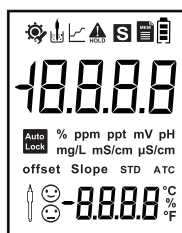

4. 按鍵簡介


| | |
|--|--|
| | 長按該鍵作為開關機鍵 在測量狀態時短按該鍵作為背光燈的開關鍵 在校準和設定狀態時作為退出鍵使用 |
| | 在測量狀態時按該鍵作為校準鍵使用 在測量模式下長按該鍵可顯示儀表的校準參數 在校準和設定狀態下作為向上調節鍵使用 |
| | 在測量狀態時按該鍵作為設定鍵使用 在校準和設定狀態下作為向下調節鍵使用 |
| | 在校準和設定狀態下作為確認鍵使用 在自動鎖定模式下作為解鎖功能使用 |

按鍵操作提示：

短按：短按為按下後立即鬆開按鍵。
[下文中不注明則為短按]
長按：長按為按下按鍵3秒後鬆開按鍵。
按住：按住為按下按鍵不放，並在一定時間後加速，直到資料調整到使用者需要值時再鬆開按鍵。

5. 電池和電極的安裝

如右圖所示，從箭頭方向開始
依次旋開螺旋帽，輕輕拔下電
極頭，安裝好電池（注意電極
正負方向），再依次安裝好電
極頭及電極帽。
當電池電量不足時，螢幕上方
出現電池電量不足提示（參見
液晶顯示說明），請使用者更
換說明書推薦的同型號電池。

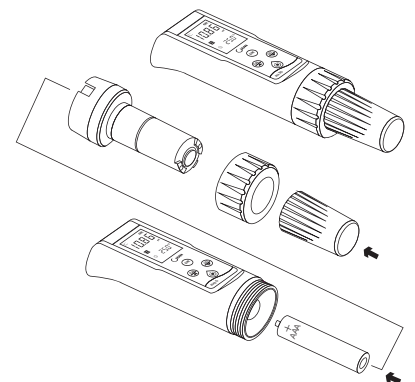


6. 測量模式







在正確安裝好電池和電極的情況下，按  鍵即可開機。儀表經過自檢LCD全顯後即進入測量模式。




被測資料還未穩定時液晶頂部的測量圖示在閃爍，當頂部的穩定圖示顯示時表示被測資料已經穩定。


7. 校準模式

在測量狀態下，按  鍵即可進入校準模式，如下圖1所示。液晶會顯示相應的圖示作為提示。該溶解臭測試筆使用DPD對比的方式進行校準，並且需要較為穩定的流速支援。







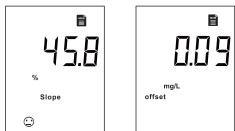



將電極頭部置於被測溶液中，待資料穩定，液晶頂部會顯示穩定的圖示，按  鍵確認。進入圖示2，此時儀表會顯示STD字樣，下排顯示要校準的標準值，按  鍵或  鍵調節該值至標準值，按  鍵確認，若正常則結束該點的校準進入電極偏移量顯示畫面（圖示3），若出錯則會顯示ERR作為提示。接下來進入圖示4，校準零點，按  鍵確認後顯示偏移量，如圖示5。用戶也可以直接按  鍵不校準，直接回到測量模式。

在測量模式下長按  鍵進入校準參數顯示模式，按  鍵和  鍵可以查看電極零點偏移量和電極實測值。




-5-

8. 設定模式

在測量狀態下，按  鍵即可進入設定模式，液晶會顯示相應的畫面作為提示。用戶可以按  鍵或  鍵來選擇需要設定的功能表，然後按  鍵進入，用  鍵或  鍵對具體的設定內容進行選擇或調節，然後用  鍵進行確認，也可以按  鍵退回到測量模式。

設定功能表結構如下：

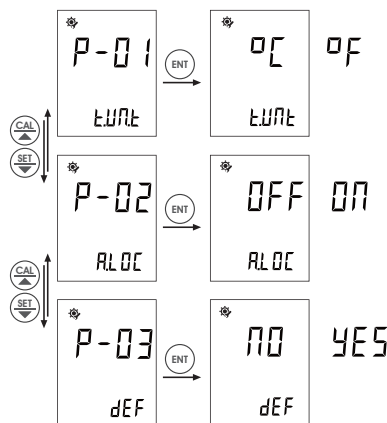

P01：溫度單位選擇，該功能表中可以對溫度的單位進行選擇，有 °C 和 °F 可供客戶使用。

P02：自動鎖定，該功能表可以對測試資料穩定後是否開啟或關閉自動鎖定功能進行設定。

P03：回復出廠設定，該功能表可以將儀表的設定值恢復到出廠時的預設值。

-6-

9. 技術參數

| | |
|--------|----------------------------|
| 測量範圍 | 0.00 - 10.00 mg/L |
| 解析度 | 0.01 mg/L |
| 精確度 | ±1% F.S. |
| 溫度測量範圍 | 0 - 100.0 °C / 32 - 212 °F |
| 使用溫度範圍 | 0 - 60.0 °C / 32 - 140 °F |
| 校正方式 | 2 點 (0, 任意點) |
| 鎖定功能 | 可選擇手動或自動 |
| 電極 | CS6930 無膜三電極溶解臭電極 |
| 螢幕 | 20 * 30 mm 多行液晶顯示幕 |
| 保護等級 | IP67 |
| 自動背光 | 1 分鐘 |
| 自動關機 | 5 分鐘 |
| 電源 | 1x1.5V AAA7號電池 |
| 尺寸 | (H×W×D) 185×40×48 mm |
| 重量 | 95 克 |

10. 產品包裝

外包裝尺寸: (L*W*H) 210*100*65mm
重量: 350g

MDOZ30 測試機身
CS6930電極
1*1.5V AAA電池

-7-

11. 質保條款

擔保

twinno品牌的產品內在材料和製作品質方面力求最高品質，若保修期內出現問題。我司有義務保證產品的更換或維修！

在保修期內：若非不當或不正確使用而造成的損壞，有必要維修的，請您先預付運費並將儀表妥善包裝好後運回，我們將免費為您修理。

故障不在保修期內，或者我司鑒定故障或損壞為正常磨損、誤操作、缺少維護、濫用、安裝不當以及變更或反常狀況，將不予以受理保修申請。

超出保修期的產品，維修需要收取一定的基本的費用。維修費用不會超過產品成本。

我司不會對突發事件或間接事故造成的人身或財產損壞負責。另外，我司也不會對安裝、使用或無能力使用該產品所造成的任何其他損失、損壞或費用支出負責。

返修

任何理由的產品返修必須通過返修卡的形式遞交申請(RIR)並經過我司客戶服務部的批准才可以返回。

申請返修批准時，必須寫明返修的品名、數量及理由，返修物品必須仔細的包裝以免在運輸途中損壞並且加保險。

我司不對任何因粗劣的包裝而造成的損壞承擔責任。

產品返修指南

產品返修時，應使用儀表原來的包裝，否則應該用氣泡袋包裹再用瓦楞紙盒包裝，最好再附上故障的簡要的說明便於twinno客戶服務部檢修該產品。

在中國地區，如有任何疑問請立即聯繫twinno的授權經銷商，或聯繫twinno台灣客服中心—科霖儀器，電話：02-86683730，謝謝。

* 不定期的產品資訊更新，請查詢當地經銷商或流覽 www.cleaninst.com 網站。

-8-